



Silo-Überfüllsicherung zum Schutz von Silo und Behälter

S

Betriebsanleitung silo safe safe system


Inhaltsverzeichnis	Seite
Funktionsbeschreibung	02
Bedien- und Anzeigeelemente	03
Elektro-Kabel - Aderanzahl und Querschnitte	04
Druckluft-Anschlüsse - Querschnitte und Verbrauch	05




Silo-Überfüllsicherung



Funktionsbeschreibung

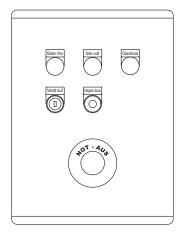

Schaltschrank für Jet-Filter

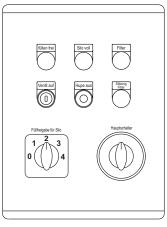

Schaltschrank für Rüttel-Filter



Vor-Ort-Bedienkästen

1. GB Grundbaustein - Silo-Überfüllsicherung

- 1.1 Das Ankuppeln des Füllschlauches betätigt den Endschalter und setzt die Steuerung in Betrieb. Der Jet-Filter beginnt mit der kontinuierlichen Reinigung. Das Sperrventil öffnet, der Vollmelder wird eingeschaltet, die grüne Lampe "füllen frei" leuchtet und der Füllvorgang kann beginnen.
- 1.2 Erreicht der Füllstand den Mess-Flügel vom Vollmelder leuchtet die rote Lampe "Silo voll" und die Hupe ertönt. Die grüne Lampe "füllen frei" erlischt.
- 1.3 Der Hupton kann durch den Taster "Hupe aus" abgestellt werden.
- 1.4 Der Füllvorgang muss sofort beendet und die Füllleitung leer geblasen werden.
- 1.5 Nach 30 sec. schließt das Sperrventil automatisch die Füllleitung.
- 1.6 Unter Aufsicht kann mit dem Schlüsselschalter "Ventil auf" das Sperrventil zum Leerblasen der Füllleitung oder zum Nachfüllen von geringen Restmengen oder zur Druckentlastung des Silofahrzeuges geöffnet werden.

2. E1 Erweiterungs-Baustein - Silo-Druckmelder

- 2.1 Steigt der Druck im Silo z.B. während des Endschwalles über den Wert von 40 mbar, dann meldet dies der Silo-Druckmelder. Das Sperrventil schließt sofort die Füllleitung.
- 2.2 Die grüne Lampe "füllen frei" erlischt, die rote Lampe "Überdruck" leuchtet auf. Die Hupe ertönt und der Filter reinigt sich.
- 2.3 Sinkt der Druck und die Reinigungszeit ist beendet, öffnet das Sperrventil. Die Lampe "Überdruck" erlischt, die Lampe "füllen frei" leuchtet wieder auf und die Befüllung kann fortgeführt werden.

3. E4 Erweiterungs-Baustein - Jet-Filter

- 3.1 Der Jet-Filter reinigt kontinuierlich und somit ist während des Befüllvorganges und bei Einsetzen des Endschwalles eine gleichmäßige Luftdurchlässigkeit der Filterfläche gewährleistet.
- 3.2 Am Ende der Befüllung reinigt der Jet ca. 5 min. lang nach, damit die Filterfläche gereinigt und ein Aushärten oder Verkrusten des Filterkuchens ausgeschlossen ist.
- 3.3 Der in der Luftleitung eingebaute Druckluftschalter meldet, wenn der Druck zu gering ist um die Filterfläche zu reinigen. Die Lampe "füllen frei" erlischt, das Ventil schließt die Füllleitung, die Hupe ertönt und die rote Lampe "Druckluft fehlt" leuchtet auf.

4. E5 Erweiterungs-Baustein - Rüttel-Steuerung

- 4.1 Beim Ankuppeln des Füllschlauches reinigt der Rüttelfilter automatisch über eine Zeit die Filterfläche ab. Während dem Füllvorgang reinigt der Filter nicht.
- 4.2 Wird der Füllschlauch abgekuppelt, reinigt der Filter nochmals über die Zeit ab. So ist gewährleistet, dass die Filterfläche sauber und ein Aushärten oder Verkrusten des Filterkuchens ausgeschlossen ist.
- 4.3 Der Betrieb des Rüttelfilters wird an der weißen Lampe "Filter" angezeigt. Störungen am Motor signalisiert die rote Lampe "Störung Filter".

Silo-Überfüllsicherung



Bedien- und Anzeigeelemente

füllen frei	grüne Anzeigelampe "füllen frei" Wenn diese Lampe leuchtet, darf das Silo gefüllt werden.
Silo voli	orange Anzeigelampe "Silo voll" Bei Aufleuchten der Lampe sofort die Befüllung beenden und die Füllleitung leer blasen.
Hupe aus	roter Drucktaster "Hupe aus" Mit diesem Taster kann der Hupton abgestellt werden.
Ventil auf	Schlüsselschalter "Ventil auf" Zum Nachfüllen von geringen Restmengen und zur Druckentlastung des Silofahrzeuges kann mit dem Schalter das Ventil unter Aufsicht geöffnet werden.
Überdruck	rote Anzeigelampe "Überdruck" Meldet zu hohen Druck im Silo.
Druckluft fehlt	rote Anzeigelampe "Druckluft fehlt" Meldet Druckluft fehlt.
Filter	weiße Anzeigelampe "Filter" Lampe leuchtet, wenn der Filter sich reinigt.
Störung Filter	rote Anzeigelampe "Störung Filter" Meldet Störung am Filter.
Silo leer	orange Anzeigelampe "Silo leer" Lampe leuchtet, wenn der Füllstand die Meldereinbauhöhe unterschreitet.
Füllfreigabe für Silo 1 3 0 4	Wahlschalter "Füllfreigabe für Silo" Wenn der Steuerschrank in der Schaltwarte montiert ist, wird am Wahlschalter das zu füllende Silo angewählt und zur Befüllung freigegeben. Die anderen Silos sind gesperrt. Bei Stellung "0" sind alle Silos gesperrt.
NOT -AUS	NOT-AUS Je nach Ausführung der Steuerung.




Hauptschalter zugleich NOT-AUS Je nach Ausführung der Steuerung.






Elektro-Kabel - Aderanzahl und Querschnitte

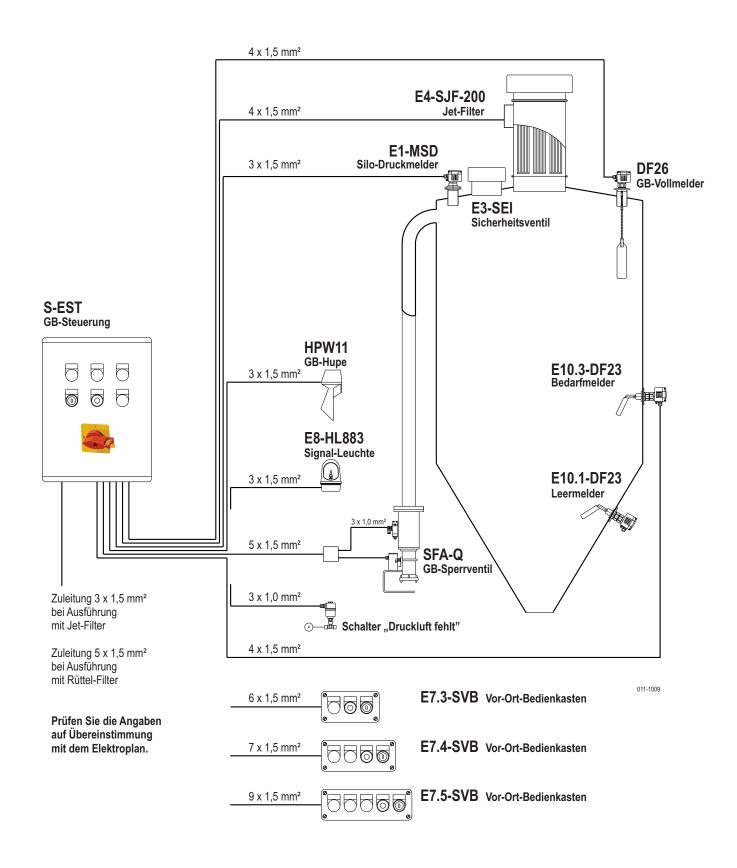





Druckluft-Anschlüsse - Querschnitte und Verbrauch

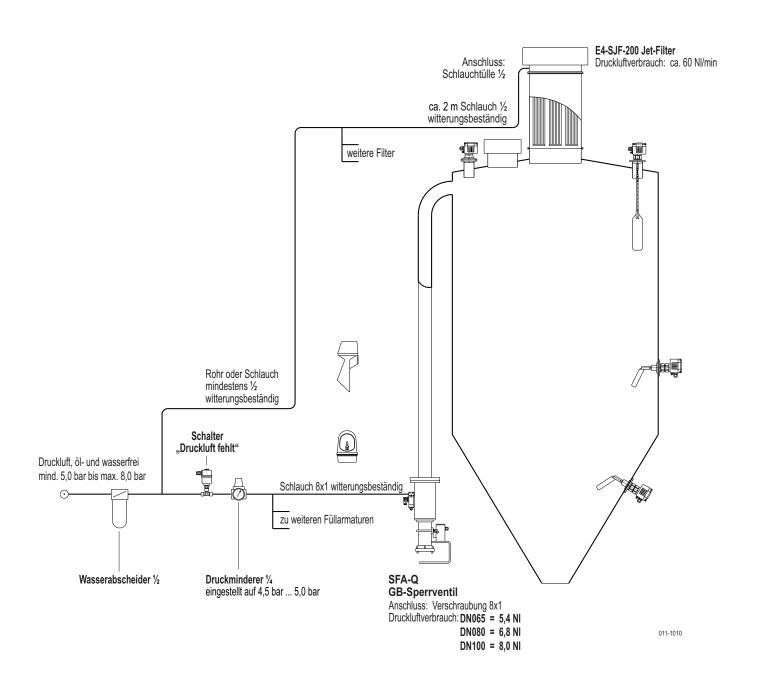



EUKE-S	SS
Index	0
Seite/Page	1 von/of 1

EU-Konformitätserklärung EU-Declaration of Conformity

Wir/We

MOLLET Füllstandtechnik GmbH

Industriepark RIO 103 D-74706 Osterburken Tel. 06291 64400 Fax 06291 9846

erklären hiermit, dass die Geräte:

Silo-Überfüllsicherung (silo-safe-system) mit den elektrischen Betriebsmitteln:

S-EST ... (elektr. Steuerungen), SFA- ... , DF2 ... , HPW ... , HLD ... , MSD-070, MSD-A. ... , SEI- ... , SES- ... , SIS- ... , SNS- ...

auf die sich diese Erklärung bezieht, den folgenden Normen oder normativen Dokumenten entsprechen:

Richtlinie 2014/35/EU (NSR-Richtlinie) Richtlinie 2014/30/EU (EMV-Richtlinie)

und

DIN EN 61010-1:2020, DIN EN 60529:2014 DIN EN 61326-1:2013, DIN EN IEC 60947-5-2:2021

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt gemäß den Bestimmungen der Richtlinien und durch Einhaltung der Normen soweit es im Rahmen des Lieferumfanges möglich ist. declare that the devices:

Silo overfill monitoring system (silo-safe-system) with the electrical equipment:

S-EST ... (electrical controller), SFA- ... , DF2 ... , HPW ... , HLD ... , MSD-070, MSD-A. ... , SEI- ... , SES- ... , SIS- ... , SNS- ...

to which this declaration relates is in accordance with the following standards or other normative documents:

Directive 2014/35/EU (Directive LVD) **Directive 2014/30/EU** (Directive EMC)

and

DIN EN 61010-1:2020, DIN EN 60529:2014 DIN EN 61326-1:2013, DIN EN IEC 60947-5-2:2021

The Essential Health and Safety Requirements are assured by compliance with the directive and observance of the normative documents, as far as the scope of delivery allows.

Osterburken, 03. Juni 2022

Osterburken, June 3rd 2022



Wolfgang Hageleit

This declaration is only allowed to hand out in unchanged form.